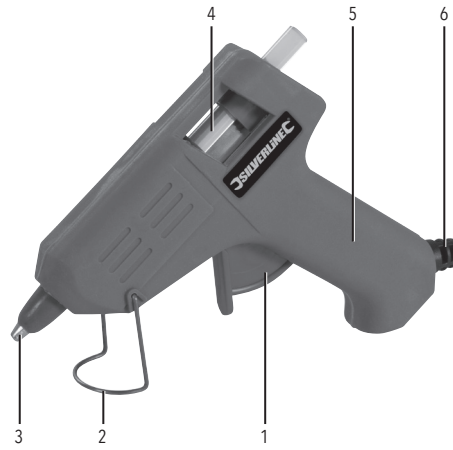


Mini Glue Gun

- FR** Mini-pistolet à colle
DE Mini-Heißklebepistole
ES Mini pistola encoladora
IT Pistola incollatrice mini
NL Mini lijmpistool
PL Mini pistolet do kleju


 Register online: silverlinetools.com


Version date: 30.05.2017

GB

Specification

Input voltage/frequency: 220-240V ~ 50/60Hz, 15W
 Pre-heating time: 5-7 mins
 Flow of glue: 9-12g/min

As part of our ongoing product development, specifications of Silverline products may alter without notice.

Carefully read and understand this manual and any label before use. Even when used as prescribed it is not possible to eliminate all residual risk factors. Use with caution.

- Ensure that all parts of your Mini Glue Gun are present and in good condition. If any part is missing, or damaged, have such parts replaced before attempting to use this tool

Product Familiarisation

- Trigger
- Stand
- Nozzle
- Glue Stick
- Handle
- Power Supply

Glue Gun Safety

- Never leave a glue gun unattended, always disconnect from power supply
- Do not touch molten adhesive or nozzle, they will be hot during AND AFTER use
- Insert Glue Stick (4) before connecting to mains power supply
- Only use glue sticks of the correct size for this product

Operating Instructions

- Attach Stand (2) to glue gun using mounting points
- Insert a Glue Stick (4) into the rear of the tool. Push forward until slight resistance is felt
- Ensure tool is positioned on a stable horizontal surface
- Plug tool into mains power supply
- Wait 5-7 minutes for the tool to reach its normal operating temperature
- Gently squeeze the Trigger (1) to advance the glue stick and expel molten adhesive
- To stop, release the trigger
- As with all adhesives, performance depends on atmospheric conditions of the work area. Recommendations are for guidance only, actual conditions of use will vary
- Ensure surfaces to be bonded are dry, free from dust, grease and loose particles
- Apply adhesive to one surface only. Bring the two surfaces together immediately. Hold the joint together for 20-30 seconds to complete the bond
- When gluing different materials, apply the adhesive to the least porous material

- On cold materials, a better bond can be achieved by pre-warming before applying adhesive
- Surplus adhesive can be trimmed with a sharp knife when cooled
- Applying the adhesive in wavy lines is recommended for gluing textiles or similar materials
- Always practice applying adhesive to scrap materials until confident
- Once gluing is complete, place tool upright on a flat surface (tool must never be laid on its side when connected to power supply). Ensure that the nozzle cannot cause any damage to surrounding materials
- Turn OFF mains supply and remove plug
- Some parts may remain hot after use, tool must be fully cool before packing away
- Never wrap the power cord around a tool that has not fully cooled
- Do not attempt to remove glue stick. Any unused glue stick can remain in the tool
- Store away from heat or direct sunlight

FR

Caractéristiques techniques

Puissance d'entrée: 220-240 V ~ 50/60 Hz, 15 W
 Temps de chauffe: 5-7 mins
 Débit de colle: 9-12 g/min

Dans le cadre du développement continu de nos produits, les caractéristiques techniques des produits Silverline peuvent être modifiées sans préavis.

Lisez attentivement ce manuel ainsi que toute étiquette avant l'utilisation. Sachez qu'utiliser un outil conformément aux prescriptions, n'élimine pas tout facteur de risque résiduel. Utilisez avec prudence.

- Assurez-vous que toutes les pièces de votre pistolet à colle sont présentes et en bon état. En cas de pièce(s) manquante(s) ou endommagée(s), la (les) faire remplacer avant d'utiliser l'outil

Familiarisation avec le produit

- Gâchette
- Support
- Buse
- Bâtonnet de Colle
- Poignée
- Alimentation Électrique

Sécurité du pistolet à colle

- Veillez à ne jamais laisser le pistolet sans surveillance, déconnectez toujours de l'alimentation
- Ne touchez pas l'adhésif fondu ou la buse (3) qui restent chaud PENDANT et APRES utilisation
- Insérez le bâtonnet de colle (4) avant de brancher la machine sur l'alimentation générale
- N'utilisez que des bâtonnets de dimension adaptée à la machine

Consignes d'utilisation

- Fixez le support (2) au pistolet à l'aide des points d'encrage
- Insérez un bâton de colle (4) à l'arrière du pistolet. Poussez vers l'avant jusqu'à ce que la résistance devienne faible
- Assurez vous que l'outil soit posé sur une surface stable et horizontale
- Branchez le pistolet sur l'alimentation électrique
- Attendez 5 à 7 minutes que le pistolet ait atteint sa température normale de fonctionnement
- Appuyez doucement sur la gâchette (1) pour faire avancer le bâton de colle et expulser la colle fondue
- Lâchez la gâchette pour arrêter
- Comme pour tous les adhésifs, la qualité du travail dépend des conditions atmosphériques et de la zone de travail. - Ces recommandations servent de guide, mais les conditions d'utilisations peuvent varier
- Assurez vous que les surfaces à coller sont sèches et exemptes de graisse, de poussière ou de débris avant leur utilisation

- Appliquez la colle sur une seule face. Assemblez les deux faces immédiatement. Pressez 20-30 secondes pour finaliser l'assemblage
- Lors du collage de matériaux différents, appliquez la colle au matériau le moins poreux
- Sur les matériaux froids, un meilleur collage peut être obtenu en préchauffant au préalable
- Le surplus de colle peut être ôté avec un couteau affûté lorsqu'elle a refroidi
- L'application de la colle en vagues est recommandée pour le collage de tissus ou de matériaux similaires
- Ne pratiquez le collage sur des petites surfaces que lorsque vous êtes confiant
- Une fois le collage terminé, placez l'outil vers le haut sur une surface plane. (le pistolet ne doit jamais être posé sur le côté lorsqu'il est branché au secteur). Assurez vous que la buse ne peut endommager aucun matériau alentours
- Eteignez l'alimentation générale et enlevez la prise
- Certaines parties peuvent rester chaudes, le pistolet doit avoir complètement refroidi avant rangement
- N'enroulez jamais le cordon autour du pistolet tiède ou chaud
- N'essayez pas d'enlever le bâton de colle. - Tout bâton de colle non utilisé peut rester dans le pistolet
- Rangez l'outil dans un endroit qui n'est pas directement exposé à la lumière du soleil ou à la chaleur

DE

Technische Daten

Eingangsleistung: 220 - 240 V ~, 50/60 Hz, 15 W
 Aufwärmzeit: 5-7 mins
 Kleberfluss: 9-12 g/min

Aufgrund der ständigen Weiterentwicklung unserer Produkte kann Silverline die technischen Daten ohne Vorankündigung ändern.

Betreiben Sie das Gerät nicht, bevor Sie nicht diese Bedienungsanleitung und alle Etiketten sorgfältig gelesen und verstanden haben. Auch wenn dieses Gerät wie vorgeschrieben verwendet wird, ist es nicht möglich, sämtliche Restrisiken auszuschließen. Mit Vorsicht verwenden.

- Vergewissern Sie sich, dass alle Komponenten der Mini-Heißklebepistole vorhanden und in gutem Zustand sind. Sollte ein Teil fehlen oder defekt sein, ersetzen Sie dieses, bevor Sie das Werkzeug verwenden

Geräteübersicht

- Auslöser
- Ständer
- Düse
- Kleberstrang
- Griff
- Netzgerät

Hinweise zur Sicherheit

- Die Heißklebepistole niemals unbeaufsichtigt lassen, sondern stets den Netzstecker ziehen
- Aufgeschmolzenen Kleber oder die Düse (3) nicht berühren, da beide während UND NACH dem Gebrauch heiß sind
- Zuerst den Kleberstrang (4) einführen und danach das Netzteil anschließen
- Immer nur Kleberstränge mit dem richtigen Durchmesser für das Gerät verwenden

Bedienungsanleitung

- Den Ständer (2) an den Befestigungspunkten der Klebepistole anbringen
- Von hinten einen Kleberstrang (4) in das Gerät einführen. Bis zum Anschluss nach vorn hineinschieben
- Das Werkzeug muss auf einer festen, horizontalen Fläche stehen
- Das Gerät an eine Steckdose anschließen
- 5 bis 7 Minuten warten, bis das Werkzeug seine normale Betriebstemperatur erreicht hat
- Vorsichtig den Auslöser (1) drücken, um den Kleberstrang einzuziehen. An der Düse tritt der geschmolzene Kleber aus
- Zum Unterbrechen den Auslöser wieder loslassen
- Wie bei allen Klebern hängt die Klebekraft von den Umgebungsbedingungen im Arbeitsbereich ab. Die Empfehlungen sind nur als Leitfaden gedacht. Die tatsächlichen
- Gebrauchsbedingungen können davon abweichen
- Darauf achten, dass die Klebeflächen trocken sowie frei von Staub, Fett und losen Schmutzpartikeln sind

- Den Kleber nur auf eine Fläche auftragen. Die beiden Flächen sofort zusammenführen.
- Die Klebestelle 20 bis 30 Sekunden lang fest zusammendrücken, bis der Klebevorgang abgeschlossen ist
- Beim Verkleben unterschiedlicher Materialien muss der Kleber auf das Material mit der geringeren Porosität aufgetragen werden
- Wenn das Material kalt ist, lässt sich durch Vorwärmen der Teile vor dem Kleberauftrag eine bessere Haftung erzielen
- Überschüssiger Kleber kann beim Abkühlen mit einem scharfen Messer abgetrennt werden
- Zum Kleben von Textilien oder ähnlichen Materialien empfiehlt sich der Kleberauftrag in Wellenlinien
- Das Auftragen des Klebers sollte an Ausschussmaterial geübt werden
- Nach Abschluss des Klebevorgangs die Klebepistole hochkant auf einer ebenen Fläche aufstellen. (Wenn das Gerät mit der Steckdose verbunden ist, sollte es keinesfalls seitlich abgelegt werden.) Darauf achten, dass herumliegendes Material nicht von der Düse beschädigt wird
- Den Netzstecker herausziehen
- Nach dem Gebrauch sind bestimmte Teile noch warm. Vor dem Verstauen muss sich das Werkzeug vollständig abgekühlt haben
- Das Netzkabel niemals um ein Gerät herumwickeln, das sich noch nicht vollständig abgekühlt hat
- Den Kleberstrang nicht mit Gewalt herausziehen. Unter Umständen bleibt unverbraucher Kleber noch im Werkzeug
- Vor Wärmequellen oder direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahren

Características técnicas

Tensión de entrada:.....220 – 240 V, 50/60 Hz, 15 W
Tiempo de calentamiento:.....5-7 mins
Flujo del pegamento:.....9-12 g/min

Características del producto

- Interruptor de Activación
- Pie
- Tobera
- Barra de Pegamento
- Asa
- Suministro de Energía

Como parte de nuestro continuo programa de desarrollo de productos, las especificaciones de los productos Silverline pueden cambiar sin previo aviso.

Lea atentamente y comprenda este manual y cualquier etiqueta antes de usar.Incluso cuando se esté utilizando según lo prescrito, no es posible eliminar todos los factores de riesgo residuales.

Utilice con precaución.

- Asegúrese de contar con todas las partes de su Mini Pistola Encoladora y de que se encuentran en buenas condiciones. Si falta cualquier pieza o está dañada, solicite que le cambien esas piezas antes de usar la herramienta

IT

Specifiche tecniche

Potenza di ingresso:.....220-240V ~ 50/ 60Hz, 15W
Tempo di riscaldamento:.....5-7 mins
Flusso colla:.....9-12 g/min

Familiarizzazione Prodotto

- Grilletto
- Supporto
- Ugello
- Stick Colla
- Impugnatura
- Alimentazione

Nell'ambito del nostro sviluppo continuo del prodotto, le specifiche dei prodotti Silverline possono subire variazioni senza preavviso.

Prima dell'utilizzo si raccomanda di leggere attentamente e familiarizzare con le istruzioni contenute nel presente manuale e sulle etichette riportate sul prodotto. Anche quando utilizzato secondo le raccomandazioni prescritte, l'impiego del prodotto comporta comunque dei rischi residui non eliminabili.

Si raccomanda pertanto di adottare la massima cautela durante l'utilizzo del prodotto.

- Assicurarsi che nella confezione siano presenti tutti i componenti del mini spruzzatore e verificare la loro integrità. In caso di parti mancanti o danneggiate, sarà necessario far sostituire tali parti prima di utilizzare il prodotto

NL

Specificaties

Ingangsspanning:220-240 V~, 50/60 Hz, 15 W
Opwarmtijd:.....5-7 min.
Stroming:.....9-12 g/min

Productbeschrijving

- Trekker
- Stand
- Spuitmond
- Lijmpatroon
- Handgreep
- Stroomvoorziening

Met het oog op onze aanhoudende productontwikkeling kunnen de specificaties van Silverline producten zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Lees deze handleiding en alle etiketten op het gereedschap voor gebruik zorgvuldig na.

Bewaar deze handleiding bij het product voor toekomstig gebruik. Zorg ervoor dat alle gebruikers de handleiding volledig hebben doorgenomen en begripen.

- Zorg ervoor dat alle onderdelen van uw Mini lijmpistool aanwezig zijn en in goede staat verkeren. Indien een onderdeel ontbreekt of beschadigd is, moet u dat laten vervangen voordat u het gereedschap gebruikt

PL

Dane Techniczne

Moc wejściowa:220-240 V~, 50/60 Hz, 15 W
Czas nagrzewania:.....5-7 min.
Przepływ kleju:.....9-12 g/min

Prezentowanie Produktu

- Spust
- Stojak
- Końcówka
- Wkład kleju
- Rękojeść
- Zasilanie

W wyniku nieprzerwanego procesu rozwojowego produktów, dane techniczne poszczególnych produktów Silverline mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

Należy uważnie przeczytać poniższą instrukcję oraz dołączone etykiety ze zrozumieniem przed zastosowaniem narzędzia. Pomimo zastosowania się do następujących instrukcji nie jest możliwe wyeliminowanie wszystkich pozostałych czynników ryzyka. Zawsze należy zachować ostrożność. Jeśli nie jesteś pewny, co do prawidłowego i bezpiecznego korzystania z danego narzędzia, nie należy go używać

- Należy się upewnić, że wszystkie części mini pistoletu do kleju są kompletne, jeśli jakakolwiek część zaginęła, bądź została uszkodzona, musi zostać wymieniona przed próbą uruchomienia urządzenia.

Seguridad con la pistola encoladora

- Nunca deje la pistola encoladora sin supervisión; siempre desconéctela de la toma de corriente
- No toque el adhesivo derretido ni la boquilla de salida (3), ya que estarán calientes durante Y DEPUÉS de su uso
- Inserte la barra de pegamento (4) antes de conectar a la toma de corriente
- Use solamente barras de pegamento del tamaño correcto para este producto

Instrucciones de funcionamiento

- Fije el pie (2) a la pistola encoladora usando los puntos de montaje
- Inserte una barra de pegamento (4) en la parte posterior de la herramienta. Empuje hacia delante hasta que sienta una ligera resistencia
- Asegúrese de que la herramienta está ubicada sobre una superficie horizontal estable
- Enchufe la herramienta a la toma de corriente
- Espera de 5 a 7 minutos para que la herramienta alcance su temperatura de funcionamiento normal
- Apriete suavemente el gatillo (1) para que la barra de pegamento avance y salga el adhesivo derretido
- Suelte el gatillo para detener
- Como con todos los adhesivos, el funcionamiento depende de las condiciones atmosféricas del área de trabajo. Las recomendaciones son sólo una guía, ya que las condiciones reales de uso variarán
- Asegúrese de que las superficies a pegar estén secas y libres de polvo, grasa y partículas sueltas

Sicurezza dello spruzzatore di colla

- Non lasciare mai lo spruzzatore incustodito, scollegarlo sempre dalla rete di alimentazione
- Non toccare i materiali adesivi fusi o l'ugello (3) in quanto sono molto caldi sia durante che DOPO l'uso
- Inserire lo stick di colla (4) prima di collegare lo spruzzatore all'alimentazione di rete
- Utilizzare esclusivamente stick di colla di dimensioni adeguate al tipo di apparecchio utilizzato

Istruzioni di funzionamento

- Collegare il supporto (2) allo spruzzatore utilizzando i punti di montaggio predisposti
- Inserire uno stick di colla (4) nella parte posteriore dell'apparecchio. Premere in avanti fino ad avvertire una leggera resistenza
- Assicurarsi che l'apparecchio sia posizionato su una superficie solida e piana
- Inserire la spina nella presa di alimentazione
- Aspettare 5-7 minuti affinché l'apparecchio possa raggiungere la temperatura di funzionamento normale
- Premere con delicatezza il grilletto (1) per consentire l'avanzamento dello stick di colla ed espellere il materiale adesivo fuso
- Sbloccare il grilletto per interrompere il funzionamento
- Come per tutti gli adesivi, le prestazioni dipendono dalle condizioni atmosferiche dell'area di lavoro. Le raccomandazioni valgono come consigli per l'uso mentre le effettive condizioni di utilizzo variano

Veiligheid lijmpistool

- Laat een lijmpistool nooit onbeheerd achter; trek de stekker altijd uit het stopcontact
- Raak gesmolten lijm en het mondstuk (3) niet aan, deze zullen gedurende EN NA gebruik heet zijn
- Steek het lijmpatroon (4) in het pistool voordat u de stekker in het stopcontact steekt
- Gebruik enkel lijmpatronen met de juiste afmeting voor dit product

Gebruik

- Bevestig de standaard (2) met behulp van de bevestigingspunten aan het lijmpistool
- Steek een lijmpatroon (4) in de achterkant van het gereedschap. Naar voren drukken totdat er enige weerstand waargenomen wordt
- Zorg ervoor dat het gereedschap op een stabiel, horizontaal oppervlak staat
- Steek de stekker van het gereedschap in het stopcontact
- Wacht 5 - 7 minuten totdat het gereedschap de normale werkteemperatuur bereikt heeft
- Krijp de trekker (1) iets in om het lijmpatroon naar voren te duwen en de lijmstroming te straten
- Laat de trekker los om de lijmstroming te stoppen
- Het resultaat hangt, net als bij alle andere lijmsorten, af van de atmosferische omstandigheden van de werkomgeving. Aanbevelingen dienen alleen maar ter informatie, werkelijke werkomstandigheden zullen variëren
- Zorg ervoor dat de te verlijmen oppervlakten droog zijn en geen stof, olie of losse deeltjes bevatten

Bezpieczeństwo korzystania z pistoletów do kleju

- Nigdy nie należy pozostawiać uruchomionego pistoletu bez nadzoru, zawsze należy pamiętać, aby odłączyć urządzenie od zasilania
- Nie wolno dotykać roztopionego kleju bądź końcówki, gdyż pozostają gorące w trakcie, a także ZARAZ PO użyciu
- Włożyć wkład kleju (4) przed podłączeniem do zasilania
- Należy używać wkładów kleju o odpowiednim rozmiarze dla tego urządzenia

Instrukcja obsługi

- Należy zamontować stojak (2) na pistolecie do kleju
- Kolejno włożyć wkład kleju (4) wewnątrz pistoletu i pchnąć do momentu poczucia oporu
- Upewnić się, że urządzenie jest umieszczone poziomo na stabilnej płaskiej powierzchni
- Podłączyć urządzenie do zasilania
- Odczekać 5-7 minut, aż urządzenie osiągnie swoją temperaturę
- Delikatnie nacisnąć spust (1) w celu wyciśnięcia kleju
- Aby zatrzymać wyciek kleju, należy zwolnić spust
- Tak jak w przypadku wszystkich klejów ich wydajność zależy od warunków występujących na obszarze roboczym Niniejsze zalecenia są jedynie wskazówkami, rzeczywiste warunki pracy mogą się różnić
- Należy się upewnić, że powierzchnie klejone są suche, czyste bez kurzu i innych cząsteczek
- Należy klej na jedną powierzchnię, następnie niezwłocznie połączyć dwie ze sobą. Przytrzymać ok 20 – 30 sekund

- Aplique adhesivo solamente a una de las superficies. Una las dos superficies inmediatamente. Mantenga juntas las partes unidas durante 20 a 30 segundos para completar el pegado
- Cuando pegue materiales diferentes, aplique el adhesivo al material menos poroso
- Sobre materiales fríos, se puede lograr una mejor adhesión precalentando antes de aplicar el adhesivo
- El excedente de adhesivo se puede recortar con un cuchillo afilado cuando se enfría
- Se recomienda aplicar el adhesivo en líneas ondulantes para pegar telas o materiales similares
- Siempre practique la aplicación del adhesivo sobre materiales de desecho hasta que adquiera práctica
- Una vez que haya completado el pegado, ubique la herramienta en posición vertical sobre una superficie plana (la herramienta nunca debe estar apoyada de costado cuando esté conectada a la toma de corriente). Asegúrese de que la boquilla no pueda causar ningún daño a los materiales que se encuentren cerca
- APAGUE la alimentación eléctrica y desenchufe
- Algunas parte pueden permanecer calientes luego de usarlas; la herramienta debe estar completamente fría antes de guardarla
- Nunca envuelva el cable eléctrico alrededor de una herramienta que no esté completamente fría
- No trate de sacar la barra de pegamento. Cualquier barra de pegamento puede quedar dentro de la herramienta
- Guárdela lejos de fuentes de calor o de la luz solar directa


- Controllare che le superfici da attaccare siano asciutte ed esenti da polvere, grasso e particelle libere
- Applicare il materiale adesivo solo su una superficie. Portare immediatamente a contatto le due superfici. Mantenere attaccate le due parti per 20-30 secondi in modo da completare l'operazione
- Quando vengono incollati materiali diversi, applicare l'adesivo sul materiale meno poroso
- Si consiglia di preriscaldare i materiali freddi prima di applicare l'adesivo, così da ottenere un incollaggio migliore
- Quando il materiale adesivo rimasto si è raffreddato, infilare con la punta di un coltello
- Si consiglia l'applicazione dell'adesivo su linee ondulate per attaccare tessuti o materiali simili
- Acquisire familiarità con l'apparecchio provando l'applicazione dell'adesivo su materiali di scarto
- Dopo avere completo l'incollaggio, riporre l'apparecchio verticalmente su una superficie piana. (non adagiarlo mai su un lato mentre è collegato alla rete di alimentazione.) Controllare che l'ugello non possa creare danni ai materiali circostanti
- Disabilitare l'alimentazione di rete e scollegare la spina
- Alcune parti possono restare calde dopo l'uso, per questo è necessario che l'apparecchio si sia raffreddato completamente prima di riporlo
- Non avvolgere il cavo di alimentazione attorno all'apparecchio mentre è ancora caldo.
- Non tentare di rimuovere lo stick di colla. Gli stick di colla inutilizzati possono rimanere nell'apparecchio
- Conservare lontano dalla luce solare diretta e dalle fonti di calore

- Breng de lijm slechts op één zijde aan. Plaats de twee oppervlakten onmiddellijk op elkaar. Houdt beide kanten gedurende 20 – 30 seconden tegen elkaar gedrukt om de hechting te voltooien
- Wanneer verschillende materialen aan elkaar gelijmd worden, brengt u de lijm op het minst poreuze materiaal aan
- Vervarm koude materialen om de binding te verbeteren
- Te veel lijm kan er met een mes afgesneden worden wanneer het afgekoeld is
- Voor het verlijmen van textiel of gelijksoortige materialen wordt het aanbevolen om de lijm in golvende lijnen aan te brengen
- Oefen het aanbrengen van lijm altijd eerst op stukjes overtollig materiaal totdat u zeker van uzelf bent
- Zodra het verlijmen gereed is, plaatst u het pistool rechtop op een stevig oppervlak. (Wanneer het pistool op de stroombron aangesloten is, dient u deze niet op de zij te plaatsen.) Zorg ervoor dat het mondstuk de omliggende materialen niet kan beschadigen
- Haal de stekker uit het stopcontact
- Bepaalde delen van het pistool blijven na het gebruik heet. Zorg ervoor dat het pistool volledig afgekoeld is voordat u het opbergt
- Wikkel het snoer niet om het lijmpistool wanneer het pistool niet volledig afgekoeld is
- Probeer lijmpatronen niet uit het lijmpistool te trekken. U kunt ongebruikte lijmpatronen in het pistool laten zitten
- Berg het lijmpistool uit de buurt van warme en direct zonlicht op

- Podczas sklejania różnych materiałów, należy nałożyć klej na najmniej porowatą powierzchnię
- Podczas klejenia zimnych powierzchni dobrze jest je uprzednio rozgrzać przed nałożeniem kleju
- Nadmair nałożonego kleju można przyciąć zaraz po jego wystygnięciu
- Nakładanie kleju w kształcie fal jest zalecane podczas klejenia tekstyliów bądź podobnych materiałów
- Zawsze dobrze jest przetestować klej na niepotrzebnych próbkach przed nałożeniem go na żądany materiał
- Po zakończeniu klejenia, należy urządzenie umieścić pionowo na płaskiej powierzchni (urządzenie nigdy nie może być położone na bok, kiedy jest podłączone do prądu). Przy czym należy się upewnić, że końcówka nie uszkodzi żadnej powierzchni znajdującej się wokół niej
- Wyłączyć dopływ prądu i wyjąć wtyczkę
- Niektóre części urządzenia mogą pozostać gorące, pistolet musi całkowicie wystygnąć przed jego przechowaniem
- Nigdy nie wolno owijać przewodu wokół urządzenia dopóki całkowicie nie wystygnie
- Nie wolno usuwać wkładu z urządzenia, który swobodnie może w nim pozostać
- Należy przechowywać z dala od ciepła i bezpośredniego słońca

Mini Glue Gun

FR Mini-pistolet à colle
DE Mini-Heißklebepistole
ES Mini pistola encoladora
IT Pistola incollatrice mini
NL Mini lijmpistool
PL Mini pistolet do kleju

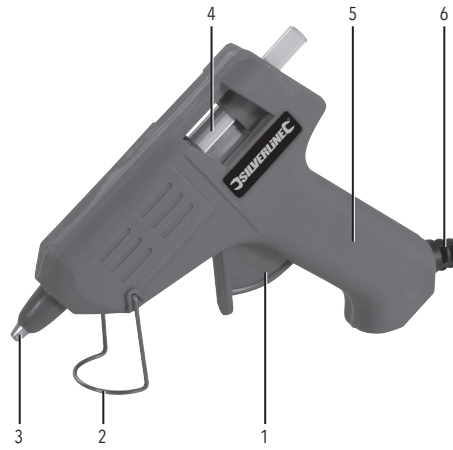
 Register online: silverlinetools.com


Version date: 30.05.2017

GB

Specification

Input voltage/frequency: 220-240V ~ 50/60Hz, 15W
 Pre-heating time: 5-7 mins
 Flow of glue: 9-12g/min

Product Familiarisation

1. Trigger
2. Stand
3. Nozzle
4. Glue Stick
5. Handle
6. Power Supply

Glue Gun Safety

- Never leave a glue gun unattended, always disconnect from power supply
- Do not touch molten adhesive or nozzle, they will be hot during AND AFTER use
- Insert Glue Stick (4) before connecting to mains power supply
- Only use glue sticks of the correct size for this product

Operating Instructions

- Attach Stand (2) to glue gun using mounting points
- Insert a Glue Stick (4) into the rear of the tool. Push forward until slight resistance is felt
- Ensure tool is positioned on a stable horizontal surface
- Plug tool into mains power supply
- Wait 5-7 minutes for the tool to reach its normal operating temperature
- Gently squeeze the Trigger (1) to advance the glue stick and expel molten adhesive
- To stop, release the trigger
- As with all adhesives, performance depends on atmospheric conditions of the work area. Recommendations are for guidance only, actual conditions of use will vary
- Ensure surfaces to be bonded are dry, free from dust, grease and loose particles
- Apply adhesive to one surface only. Bring the two surfaces together immediately. Hold the joint together for 20-30 seconds to complete the bond
- When gluing different materials, apply the adhesive to the least porous material

- On cold materials, a better bond can be achieved by pre-warming before applying adhesive
- Surplus adhesive can be trimmed with a sharp knife when cooled
- Applying the adhesive in wavy lines is recommended for gluing textiles or similar materials
- Always practice applying adhesive to scrap materials until confident
- Once gluing is complete, place tool upright on a flat surface (tool must never be laid on its side when connected to power supply). Ensure that the nozzle cannot cause any damage to surrounding materials
- Turn OFF mains supply and remove plug
- Some parts may remain hot after use, tool must be fully cool before packing away
- Never wrap the power cord around a tool that has not fully cooled
- Do not attempt to remove glue stick. Any unused glue stick can remain in the tool
- Store away from heat or direct sunlight

As part of our ongoing product development, specifications of Silverline products may alter without notice.

Carefully read and understand this manual and any label before use. Even when used as prescribed it is not possible to eliminate all residual risk factors. Use with caution.

- Ensure that all parts of your Mini Glue Gun are present and in good condition. If any part is missing, or damaged, have such parts replaced before attempting to use this tool

FR

Caractéristiques techniques

Puissance d'entrée : 220-240 V ~ 50/60 Hz, 15 W
 Temps de chauffe : 5-7 mins
 Débit de colle : 9-12 g/min

Familiarisation avec le produit

1. Gâchette
2. Support
3. Buse
4. Bâtonnet de Colle
5. Poignée
6. Alimentation Électrique

Sécurité du pistolet à colle

- Veillez à ne jamais laisser le pistolet sans surveillance, déconnectez toujours de l'alimentation
- Ne touchez pas l'adhésif fondu ou la buse (3) qui restent chaud PENDANT et APRES utilisation
- Insérez le bâtonnet de colle (4) avant de brancher la machine sur l'alimentation générale
- N'utilisez que des bâtonnets de dimension adaptée à la machine

Consignes d'utilisation

- Fixez le support (2) au pistolet à l'aide des points d'encrage
- Insérez un bâton de colle (4) à l'arrière du pistolet. Poussez vers l'avant jusqu'à ce que la résistance devienne faible
- Assurez vous que l'outil soit posé sur une surface stable et horizontale
- Branchez le pistolet sur l'alimentation électrique
- Attendez 5 à 7 minutes que le pistolet ait atteint sa température normale de fonctionnement
- Appuyez doucement sur la gâchette (1) pour faire avancer le bâton de colle et expulser la colle fondue
- Lâchez la gâchette pour arrêter
- Comme pour tous les adhésifs, la qualité du travail dépend des conditions atmosphériques et de la zone de travail. - Ces recommandations servent de guide, mais les conditions d'utilisations peuvent varier
- Assurez vous que les surfaces à coller sont sèches et exemptes de graisse, de poussière ou de débris avant leur utilisation

- Appliquez la colle sur une seule face. Assemblez les deux faces immédiatement. Pressez 20-30 secondes pour finaliser l'assemblage
- Lors du collage de matériaux différents, appliquez la colle au matériau le moins poreux
- Sur les matériaux froids, un meilleur collage peut être obtenu en préchauffant au préalable
- Le surplus de colle peut être ôté avec un couteau affûté lorsqu'elle a refroidi
- L'application de la colle en vagues est recommandée pour le collage de tissus ou de matériaux similaires
- Ne pratiquez le collage sur des petites surfaces que lorsque vous êtes confiant
- Une fois le collage terminé, placez l'outil vers le haut sur une surface plane. (Le pistolet ne doit jamais être posé sur le côté lorsqu'il est branché au secteur). Assurez vous que la buse ne peut endommager aucun matériau alentours
- Éteignez l'alimentation générale et enlevez la prise
- Certaines parties peuvent rester chaudes, le pistolet doit avoir complètement refroidi avant rangement
- N'enroulez jamais le cordon autour du pistolet tiède ou chaud
- N'essayez pas d'enlever le bâton de colle. - Tout bâton de colle non utilisé peut rester dans le pistolet
- Rangez l'outil dans un endroit qui n'est pas directement exposé à la lumière du soleil ou à la chaleur

Dans le cadre du développement continu de nos produits, les caractéristiques techniques des produits Silverline peuvent être modifiées sans préavis.

Lisez attentivement ce manuel ainsi que toute étiquette avant l'utilisation. Sachez qu'utiliser un outil conformément aux prescriptions, n'élimine pas tout facteur de risque résiduel. Utilisez avec prudence.

- Assurez-vous que toutes les pièces de votre pistolet à colle sont présentes et en bon état. En cas de pièce(s) manquante(s) ou endommagée(s), la (les) faire remplacer avant d'utiliser l'outil

DE

Technische Daten

Eingangsleistung: 220 - 240 V ~, 50/60 Hz, 15 W
 Aufwärmzeit: 5-7 mins
 Kleberfluss: 9-12 g/min

Geräteübersicht

1. Auslöser
2. Ständer
3. Düse
4. Kleberstrang
5. Griff
6. Netzgerät

Hinweise zur Sicherheit

- Die Heißklebepistole niemals unbeaufsichtigt lassen, sondern stets den Netzstecker ziehen
- Aufgeschmolzenen Kleber oder die Düse (3) nicht berühren, da beide während UND NACH dem Gebrauch heiß sind
- Zuerst den Kleberstrang (4) einführen und danach das Netzteil anschließen
- Immer nur Kleberstränge mit dem richtigen Durchmesser für das Gerät verwenden

Bedienungsanleitung

- Den Ständer (2) an den Befestigungspunkten der Klebepistole anbringen
- Von hinten einen Kleberstrang (4) in das Gerät einführen. Bis zum Anschluss nach vorn hineinschieben
- Das Werkzeug muss auf einer festen, horizontalen Fläche stehen
- Das Gerät an eine Steckdose anschließen
- 5 bis 7 Minuten warten, bis das Werkzeug seine normale Betriebstemperatur erreicht hat
- Vorsichtig den Auslöser (1) drücken, um den Kleberstrang einzuziehen. An der Düse tritt der geschmolzene Kleber aus
- Zum Unterbrechen den Auslöser wieder loslassen
- Wie bei allen Klebern hängt die Klebekraft von den Umgebungsbedingungen im Arbeitsbereich ab. Die Empfehlungen sind nur als Leitfaden gedacht. Die tatsächlichen
- Gebrauchsbedingungen können davon abweichen
- Darauf achten, dass die Klebeflächen trocken sowie frei von Staub, Fett und losen Schmutzpartikeln sind

- Den Kleber nur auf eine Fläche auftragen. Die beiden Flächen sofort zusammenführen.
- Die Klebestelle 20 bis 30 Sekunden lang fest zusammendrücken, bis der Klebevorgang abgeschlossen ist
- Beim Verkleben unterschiedlicher Materialien muss der Kleber auf das Material mit der geringeren Porosität aufgetragen werden
- Wenn das Material kalt ist, lässt sich durch Vorwärmen der Teile vor dem Kleberauftrag eine bessere Haftung erzielen
- Überschüssiger Kleber kann beim Abkühlen mit einem scharfen Messer abgetrennt werden
- Zum Kleben von Textilien oder ähnlichen Materialien empfiehlt sich der Kleberauftrag in Wellenlinien
- Das Auftragen des Klebers sollte an Ausschussmaterial geübt werden
- Nach Abschluss des Klebevorgangs die Klebepistole hochkant auf einer ebenen Fläche aufstellen. (Wenn das Gerät mit der Steckdose verbunden ist, sollte es keinesfalls seitlich abgelegt werden.) Darauf achten, dass herumliegendes Material nicht von der Düse beschädigt wird
- Den Netzstecker herausziehen
- Nach dem Gebrauch sind bestimmte Teile noch warm. Vor dem Verstauen muss sich das Werkzeug vollständig abgekühlt haben
- Das Netzkabel niemals um ein Gerät herumwickeln, das sich noch nicht vollständig abgekühlt hat
- Den Kleberstrang nicht mit Gewalt herausziehen. Unter Umständen bleibt unverbraucher Kleber noch im Werkzeug
- Vor Wärmequellen oder direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahren

Aufgrund der ständigen Weiterentwicklung unserer Produkte kann Silverline die technischen Daten ohne Vorankündigung ändern.

Betreiben Sie das Gerät nicht, bevor Sie nicht diese Bedienungsanleitung und alle Etiketten sorgfältig gelesen und verstanden haben. Auch wenn dieses Gerät wie vorgeschrieben verwendet wird, ist es nicht möglich, sämtliche Restrisiken auszuschließen. Mit Vorsicht verwenden.

- Vergewissern Sie sich, dass alle Komponenten der Mini-Heißklebepistole vorhanden und in gutem Zustand sind. Sollte ein Teil fehlen oder defekt sein, ersetzen Sie dieses, bevor Sie das Werkzeug verwenden

Características técnicas

Tensión de entrada:.....220 – 240 V, 50/60 Hz, 15 W
Tiempo de calentamiento:.....5-7 mins
Flujo del pegamento:.....9-12 g/min

Características del producto

- Interruptor de Activación
- Pie
- Tobera
- Barra de Pegamento
- Asa
- Suministro de Energía

Como parte de nuestro continuo programa de desarrollo de productos, las especificaciones de los productos Silverline pueden cambiar sin previo aviso.

Lea atentamente y comprenda este manual y cualquier etiqueta antes de usar.Incluso cuando se esté utilizando según lo prescrito, no es posible eliminar todos los factores de riesgo residuales.

Utilice con precaución.

- Asegúrese de contar con todas las partes de su Mini Pistola Encoladora y de que se encuentran en buenas condiciones. Si falta cualquier pieza o está dañada, solicite que le cambien esas piezas antes de usar la herramienta

Specifiche tecniche

Potenza di ingresso:.....220-240V ~ 50/ 60Hz, 15W
Tempo di riscaldamento:.....5-7 mins
Flusso colla:.....9-12 g/min

Familiarizzazione Prodotto

- Grilletto
- Supporto
- Ugello
- Stick Colla
- Impugnatura
- Alimentazione

Nell'ambito del nostro sviluppo continuo del prodotto, le specifiche dei prodotti Silverline possono subire variazioni senza preavviso.

Prima dell'utilizzo si raccomanda di leggere attentamente e familiarizzare con le istruzioni contenute nel presente manuale e sulle etichette riportate sul prodotto. Anche quando utilizzato secondo le raccomandazioni prescritte, l'impiego del prodotto comporta comunque dei rischi residui non eliminabili.

Si raccomanda pertanto di adottare la massima cautela durante l'utilizzo del prodotto.

- Assicurarsi che nella confezione siano presenti tutti i componenti del mini spruzzatore e verificare la loro integrità. In caso di parti mancanti o danneggiate, sarà necessario far sostituire tali parti prima di utilizzare il prodotto

Specificaties

Ingangsspanning:220-240 V~, 50/60 Hz, 15 W
Opwarmtijd:.....5-7 min.
Stroming:.....9-12 g/min

Productbeschrijving

- Trekker
- Stand
- Spuitmond
- Lijmpatroon
- Handgreep
- Stroomvoorziening

Met het oog op onze aanhoudende productontwikkeling kunnen de specificaties van Silverline producten zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Lees deze handleiding en alle etiketten op het gereedschap voor gebruik zorgvuldig na.

Bewaar deze handleiding bij het product voor toekomstig gebruik. Zorg ervoor dat alle gebruikers de handleiding volledig hebben doorgenomen en begripen.

- Zorg ervoor dat alle onderdelen van uw Mini lijmpistool aanwezig zijn en in goede staat verkeren. Indien een onderdeel ontbreekt of beschadigd is, moet u dat laten vervangen voordat u het gereedschap gebruikt

Dane Techniczne

Moc wejściowa:220-240 V~, 50/60 Hz, 15 W
Czas nagrzewania:.....5-7 min.
Przepływ kleju:.....9-12 g/min

Prezentowanie Produktu

- Spust
- Stojak
- Końcówka
- Wkład kleju
- Rękojeść
- Zasilanie

W wyniku nieprzerwanego procesu rozwojowego produktów, dane techniczne poszczególnych produktów Silverline mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

Należy uważnie przeczytać poniższą instrukcję oraz dołączone etykiety ze zrozumieniem przed zastosowaniem narzędzia. Pomimo zastosowania się do następujących instrukcji nie jest możliwe wyeliminowanie wszystkich pozostałych czynników ryzyka. Zawsze należy zachować ostrożność. Jeśli nie jesteś pewny, co do prawidłowego i bezpiecznego korzystania z danego narzędzia, nie należy go używać

- Należy się upewnić, że wszystkie części mini pistoletu do kleju są kompletne, jeśli jakakolwiek część zaginęła, bądź została uszkodzona, musi zostać wymieniona przed próbą uruchomienia urządzenia.

Seguridad con la pistola encoladora

- Nunca deje la pistola encoladora sin supervisión; siempre desconéctela de la toma de corriente
- No toque el adhesivo derretido ni la boquilla de salida (3), ya que estarán calientes durante Y DEPUÉS de su uso
- Inserte la barra de pegamento (4) antes de conectar a la toma de corriente
- Use solamente barras de pegamento del tamaño correcto para este producto

Instrucciones de funcionamiento

- Fije el pie (2) a la pistola encoladora usando los puntos de montaje
- Inserte una barra de pegamento (4) en la parte posterior de la herramienta. Empuje hacia delante hasta que sienta una ligera resistencia
- Asegúrese de que la herramienta está ubicada sobre una superficie horizontal estable
- Enchufe la herramienta a la toma de corriente
- Espere de 5 a 7 minutos para que la herramienta alcance su temperatura de funcionamiento normal
- Apriete suavemente el gatillo (1) para que la barra de pegamento avance y salga el adhesivo derretido
- Suelte el gatillo para detener
- Como con todos los adhesivos, el funcionamiento depende de las condiciones atmosféricas del área de trabajo. Las recomendaciones son sólo una guía, ya que las condiciones reales de uso variarán
- Asegúrese de que las superficies a pegar estén secas y libres de polvo, grasa y partículas sueltas

Sicurezza dello spruzzatore di colla

- Non lasciare mai lo spruzzatore incustodito, scollegarlo sempre dalla rete di alimentazione
- Non toccare i materiali adesivi fusi o l'ugello (3) in quanto sono molto caldi sia durante che DOPO l'uso
- Inserire lo stick di colla (4) prima di collegare lo spruzzatore all'alimentazione di rete
- Utilizzare esclusivamente stick di colla di dimensioni adeguate al tipo di apparecchio utilizzato

Istruzioni di funzionamento

- Collegare il supporto (2) allo spruzzatore utilizzando i punti di montaggio predisposti
- Inserire uno stick di colla (4) nella parte posteriore dell'apparecchio. Premere in avanti fino ad avvertire una leggera resistenza
- Assicurarsi che l'apparecchio sia posizionato su una superficie solida e piana
- Inserire la spina nella presa di alimentazione
- Aspettare 5-7 minuti affinché l'apparecchio possa raggiungere la temperatura di funzionamento normale
- Premere con delicatezza il grilletto (1) per consentire l'avanzamento dello stick di colla ed espellere il materiale adesivo fuso
- Sbloccare il grilletto per interrompere il funzionamento
- Come per tutti gli adesivi, le prestazioni dipendono dalle condizioni atmosferiche dell'area di lavoro. Le raccomandazioni valgono come consigli per l'uso mentre le effettive condizioni di utilizzo variano

Veiligheid lijmpistool

- Laat een lijmpistool nooit onbeheerd achter; trek de stekker altijd uit het stopcontact
- Raak gesmolten lijm en het mondstuk (3) niet aan, deze zullen gedurende EN NA gebruik heet zijn
- Steek het lijmpatroon (4) in het pistool voordat u de stekker in het stopcontact steekt
- Gebruik enkel lijmpatronen met de juiste afmeting voor dit product

Gebruik

- Bevestig de standaard (2) met behulp van de bevestigingspunten aan het lijmpistool
- Steek een lijmpatroon (4) in de achterkant van het gereedschap. Naar voren drukken totdat er enige weerstand waargenomen wordt
- Zorg ervoor dat het gereedschap op een stabiel, horizontaal oppervlak staat
- Steek de stekker van het gereedschap in het stopcontact
- Wacht 5 - 7 minuten totdat het gereedschap de normale werkteemperatuur bereikt heeft
- Krijp de trekker (1) iets in om het lijmpatroon naar voren te duwen en de lijmstroming te straten
- Laat de trekker los om de lijmstroming te stoppen
- Het resultaat hangt, net als bij alle andere lijmsorten, af van de atmosferische omstandigheden van de werkomgeving. Aanbevelingen dienen alleen maar ter informatie, werkelijke werkomstandigheden zullen variëren
- Zorg ervoor dat de te verfijnen oppervlakten droog zijn en geen stof, olie of losse deeltjes bevatten

Bezpieczeństwo korzystania z pistoletów do kleju

- Nigdy nie należy pozostawiać uruchomionego pistoletu bez nadzoru, zawsze należy pamiętać, aby odłączyć urządzenie od zasilania
- Nie wolno dotykać roztopionego kleju bądź końcówki, gdyż pozostają gorące w trakcie, a także ZARAZ PO użyciu
- Włożyć wkład kleju (4) przed podłączeniem do zasilania
- Należy używać wkładów kleju o odpowiednim rozmiarze dla tego urządzenia

Instrukcja obsługi

- Należy zamontować stojak (2) na pistolecie do kleju
- Kolejno włożyć wkład kleju (4) wewnątrz pistoletu i pchnąć do momentu poczucia oporu
- Upewnić się, że urządzenie jest umieszczone poziomo na stabilnej płaskiej powierzchni
- Podłączyć urządzenie do zasilania
- Odczekać 5-7 minut, aż urządzenie osiągnie swoją temperaturę
- Delikatnie nacisnąć spust (1) w celu wyciśnięcia kleju
- Aby zatrzymać wyciek kleju, należy zwolnić spust
- Tak jak w przypadku wszystkich klejów ich wydajność zależy od warunków występujących na obszarze roboczym Niniejsze zalecenia są jedynie wskazówkami, rzeczywiste warunki pracy mogą się różnić
- Należy się upewnić, że powierzchnie klejone są suche, czyste bez kurzu i innych cząsteczek
- Należy klej na jedną powierzchnię, następnie niezwłocznie połączyć dwie ze sobą. Przytrzymać ok 20 – 30 sekund

- Aplique adhesivo solamente a una de las superficies. Una las dos superficies inmediatamente. Mantenga juntas las partes unidas durante 20 a 30 segundos para completar el pegado
- Cuando pegue materiales diferentes, aplique el adhesivo al material menos poroso
- Sobre materiales fríos, se puede lograr una mejor adhesión precalentando antes de aplicar el adhesivo
- El excedente de adhesivo se puede recortar con un cuchillo afilado cuando se enfría
- Se recomienda aplicar el adhesivo en líneas ondulantes para pegar telas o materiales similares
- Siempre practique la aplicación del adhesivo sobre materiales de desecho hasta que adquiera práctica
- Una vez que haya completado el pegado, ubique la herramienta en posición vertical sobre una superficie plana (la herramienta nunca debe estar apoyada de costado cuando esté conectada a la toma de corriente). Asegúrese de que la boquilla no pueda causar ningún daño a los materiales que se encuentren cerca
- APAGUE la alimentación eléctrica y desenchufe
- Algunas parte pueden permanecer calientes luego de usarlas; la herramienta debe estar completamente fría antes de guardarla
- Nunca envuelva el cable eléctrico alrededor de una herramienta que no esté completamente fría
- No trate de sacar la barra de pegamento. Cualquier barra de pegamento puede quedar dentro de la herramienta
- Guárdela lejos de fuentes de calor o de la luz solar directa

- Controllare che le superfici da attaccare siano asciutte ed esenti da polvere, grasso e particelle libere
- Applicare il materiale adesivo solo su una superficie. Portare immediatamente a contatto le due superfici. Mantenere attaccate le due parti per 20-30 secondi in modo da completare l'operazione
- Quando vengono incollati materiali diversi, applicare l'adesivo sul materiale meno poroso
- Si consiglia di preriscaldare i materiali freddi prima di applicare l'adesivo, così da ottenere un incollaggio migliore
- Quando il materiale adesivo rimasto si è raffreddato, infilare con la punta di un coltello
- Si consiglia l'applicazione dell'adesivo su linee ondulate per attaccare tessuti o materiali simili
- Acquisire familiarità con l'apparecchio provando l'applicazione dell'adesivo su materiali di scarto
- Dopo avere completo l'incollaggio, riporre l'apparecchio verticalmente su una superficie piana. (non adagiarlo mai su un lato mentre è collegato alla rete di alimentazione.) Controllare che l'ugello non possa creare danni ai materiali circostanti
- Disabilitare l'alimentazione di rete e scollegare la spina
- Alcune parti possono restare calde dopo l'uso, per questo è necessario che l'apparecchio si sia raffreddato completamente prima di riporlo
- Non avvolgere il cavo di alimentazione attorno all'apparecchio mentre è ancora caldo.
- Non tentare di rimuovere lo stick di colla. Gli stick di colla inutilizzati possono rimanere nell'apparecchio
- Conservare lontano dalla luce solare diretta e dalle fonti di calore

- Breng de lijm slechts op één zijde aan. Plaats de twee oppervlakten onmiddellijk op elkaar. Houdt beide kanten gedurende 20 – 30 seconden tegen elkaar gedrukt om de hechting te voltooien
- Wanneer verschillende materialen aan elkaar gelijmd worden, brengt u de lijm op het minst poreuze materiaal aan
- Vervarm koude materialen om de binding te verbeteren
- Te veel lijm kan er met een mes afgesneden worden wanneer het afgekoeld is
- Voor het verlijmen van textiel of gelijksoortige materialen wordt het aanbevolen om de lijm in golvende lijnen aan te brengen
- Oefen het aanbrengen van lijm altijd eerst op stukjes overtollig materiaal totdat u zeker van uzelf bent
- Zodra het verlijmen gereed is, plaatst u het pistool rechtop op een stevig oppervlak. (Wanneer het pistool op de stroombron aangesloten is, dient u deze niet op de zij te plaatsen.) Zorg ervoor dat het mondstuk de omliggende materialen niet kan beschadigen
- Haal de stekker uit het stopcontact
- Bepaalde delen van het pistool blijven na het gebruik heet. Zorg ervoor dat het pistool volledig afgekoeld is voordat u het opbergt
- Wikkel het snoer niet om het lijmpistool wanneer het pistool niet volledig afgekoeld is
- Probeer lijmpatronen niet uit het lijmpistool te trekken. U kunt ongebruikte lijmpatronen in het pistool laten zitten
- Berg het lijmpistool uit de buurt van warme en direct zonlicht op

- Podczas sklejania różnych materiałów, należy nałożyć klej na najmniej porowatą powierzchnię
- Podczas klejenia zimnych powierzchni dobrze jest je uprzednio rozgrzać przed nałożeniem kleju
- Nadmair nałożonego kleju można przyciąć zaraz po jego wystygnięciu
- Nakładanie kleju w kształcie fal jest zalecane podczas klejenia tekstyliów bądź podobnych materiałów
- Zawsze dobrze jest przetestować klej na niepotrzebnych próbkach przed nałożeniem go na żądany materiał
- Po zakończeniu klejenia, należy urządzenie umieścić pionowo na płaskiej powierzchni (urządzenie nigdy nie może być położone na bok, kiedy jest podłączone do prądu). Przy czym należy się upewnić, że końcówka nie uszkodzi żadnej powierzchni znajdującej się wokół niej
- Wyłączyć dopływ prądu i wyjąć wtyczkę
- Niektóre części urządzenia mogą pozostać gorące, pistolet musi całkowicie wystygnąć przed jego przechowaniem
- Nigdy nie wolno owijać przewodu wokół urządzenia dopóki całkowicie nie wystygnie
- Nie wolno usuwać wkładu z urządzenia, który swobodnie może w nim pozostać
- Należy przechowywać z dala od ciepła i bezpośredniego słońca