TIPS

1. *Gebruik de weegschaal altijd op een harde, vlakke ondergrond, NIET op een zachte of oneffen ondergrond.*
2. *Leg de digitale weegschaal niet in water, maar veeg hem schoon met een doek.*
3. *Het aanbevolen minimumgewicht is 2g-3g.*
4. *Aanvaardbare tolerantie: +/- 0,1 oz/1g*

Als u een probleem heeft met deze digitale weegschaal, neem dan gerust contact met ons op, we zullen uw e-mail binnen 24 uur beantwoorden. We zijn te bereiken op: info@soldstore.nl

HANDLEIDING DIGITALE KEUKENWEEGSCHAAL

Bedankt dat u voor onze elektronische keukenweegschaal heeft gekozen. Voor een juist gebruik van dit product en het verzekeren van de nauwkeurigheid en levensduur, dient u deze handleiding zorgvuldig te lezen alvorens het te gebruiken.

EIGENSCHAPPEN

- Vier uiterst nauwkeurige ingebouwde belastingsensoren
- Meetbereik: 2g tot 10 kg
- 23 × 16 cm platform en groot lcd-scherm
- Tarra-functie (druk op de “zero”-knop)
- Overbelastingprompt (0-Ld)
- Automatische uitschakeling na 180 seconden zonder bediening
- 5 Eenheidsconversies: g/kg/lb:oz/ml/fl.oz
- Water- en hittebestendig paneel van gehard glas

VOEDING

Dit product heeft een ultra laag energieverbruik en heeft twee stroombronnen: 2 * AAA-batterijen (meegeleverd) én een oplaadbare lithium batterij (ingebouwd - 450mA). Kies een van de 2 stroombronnen, gebruik deze niet tegelijkertijd. Oplaadtijd: 2-4 uur. Gebruiksduur gemiddeld +/- 2 maanden bij dagelijks gebruik.

WERKING

1. Druk op de “ON/OFF” -knop om de digitale weegschaal in te schakelen.
2. Wacht tot het display is gereset naar nul, dan kunt u ingrediënten op het platform toevoegen.
3. Tarra-functie: Druk op de “Zero” -knop om het gewicht van de container (kom, beker, enz.) Op nul te zetten, wacht tot het display is gereset naar nul, waarna u ingrediënten in de container kunt toevoegen.

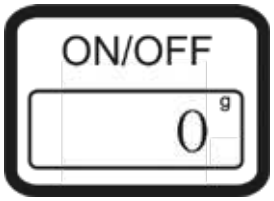

EENHEIDSCONVERSIE

Druk op “UNIT” om over te schakelen naar g/kg/lb:oz/ml/fl.oz

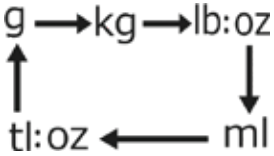

UITSCHAKELEN EN AUTOMATISCH UIT

Druk op “ON/OFF” om de weegschaal uit te schakelen. Of auto-off na 180 seconden zonder operatie.

OVERBELASTINGSPROMPT

Als het display “0-Ld” weergeeft, betekent dit dat de ingrediënten die je op de weegschaal hebt gezet het maximale draagvermogen overschrijdt. Haal dit gewicht er zo snel mogelijk vanaf om schade aan de weegschaal te voorkomen.

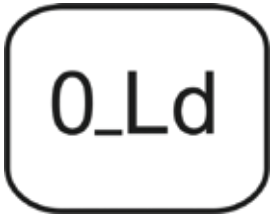

LAAGSPANNINGSPROMPT

Als het display “Lo” weergeeft, betekent dit dat de weegschaal moet worden opgeladen of vervang de batterij.

KALIBRATIE (u heeft een gewicht van 5000g en 10000g nodig)

1. Schakel de weegschaal uit, houd de “ZERO” & “UNIT” -knop ingedrukt en houd vervolgens de “ON/OFF” -knop ingedrukt.
2. Het display toont vier cijfers, zoals 67xx. Vervolgens kun je deze drie knoppen loslaten, druk op de “UNIT” knop, het display zal “CAL” tonen. 2 seconden later verandert “CAL” en knippert “5000g” op het display.
3. Plaats, terwijl het display knippert, een bekend gewicht van “5000g” op de meetplaat.
4. Dan zal het display “10000g” knipperen, plaats een “10000g” gewicht op de meetplaat. Het display zal één keer knipperen “PASS”, wat betekent dat het kalibratieproces is voltooid.

TIPS

1. *Always use the scale on a hard, flat surface, NOT a soft or uneven surface.*
2. *Don't put the digital scale in water, wipe clean it by a cloth.*
3. *The minimum weight recommendation is 2g-3g.*
4. *Acceptable Tolerance: +/- 0.1oz/1g*

If you have any problem with this digital scale, please feel free to contact us, we will reply your email within 24 hours. You can reach us at: info@ soldstore.nl

DIGITAL KITCHEN SCALE INSTRUCTION MANUAL

Thank you for your choosing our electronic kitchen scale. For proper use of this product and ensuring its accuracy and service life, please read this manual carefully before using it.

BASIC FEATURES

- Built-in four high-precision load sensor
- Measuring range: 2g to 15kg
- 23× 16cm platform and large lcd display
- Tare function (press "zero" button)
- Overload prompt (0-Ld)
- 180 Seconds Auto-off when no operation
- 5 Unit Conversion: g/kg/lb:oz/ml/fl.oz
- Water & heat-resistant tempered glass panel

POWER SUPPLY

This product has an ultra low power consumption and has two power sources: 2 * AAA batteries (included) and a rechargeable lithium battery (built-in – 450mA). Choose one of the 2 power sources, do not use them at the same time. Charging time 2-4 hours. Operating time on average +/2 2 months with daily use.

OPERATION

1. Press “ON/OFF” button to turn on the digital scale.
2. Wait for the display reset to Zero, then you can add ingredients on the platform.
3. Tare function: Press the “Zero” button to zero out the container (bowl, cup, etc) weight, wait for the display reset to Zero, then you can add ingredients in the container.

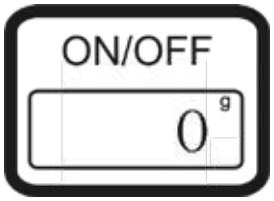

UNIT CONVERSION

Press the “UNIT” to Switch to g /kg /l b:oz /ml / fl.oz

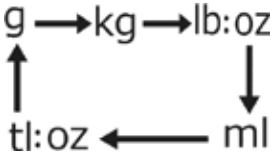

TURN OFF & AUTO OFF

Press “ON/OFF” to turn off the scale. Or Auto-off in 180 Seconds when no operation.

OVERLOAD PROMPT

If the display shows “0-Ld’, it means that the ingredients you have placed on the scale exceed the maximum load capacity. Remove this weight as soon as possible to avoid damage to the scale.

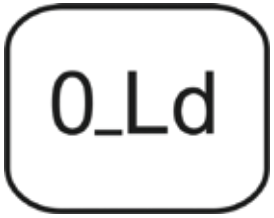

LOW VOLTAGE PROMPT

When the display shows “Lo”, it means you need charge
the scale now or replace the battery.

CALIBRATION (You need a 5000g and 10000g weight)

1. Powered off the scale, press and hold the “ZERO” & “UNIT” button, then press and hold the “ON/OFF” button.
2. The display will show four numbers, like 67xx. Then you can release these three buttons, press the “UNIT” button, the display will show “CAL”. 2 seconds later “CAL” will change to “5000g” and flashes on the display.
3. With the display flashing, place known a “5000g” weight onto the measuring plate.
4. Then the display will flash “10000g”, place a “10000g” weight onto the measuring plate. The display will flash once “PASS”, means the calibration process completed.

CONSEILS

1. *Utilisez toujours la balance sur une surface dure et plane, PAS une surface molle ou inégale.*
2. *Ne mettez pas la balance numérique dans l'eau, nettoyez-la avec un chiffon.*
3. *Le poids minimum recommandé est de 2 g à 3 g.*
4. *Tolérance acceptable: +/- 0,1 oz/1 g*

Si vous rencontrez un problème avec cette balance numérique, n'hésitez pas à nous contacter, nous vous répondrons dans les 24 heures. Vous pouves nous envoyer un message à: info@soldstore.nl

MANUEL BALANCE DE CUISINE NUMÉRIQUE

Merci d'avoir choisi notre balance de cuisine électronique. Pour une utilisation correcte de ce produit et assurer sa précision et sa durée de vie, veuillez lire attentivement ce manuel avant de l'utiliser.

CARACTÉRISTIQUES DE BASE

- Quatre capteurs de charge haute précision intégrés
- Plagedemesure: 2g à 15kg
- Plateforme 23× 16 cm et grand écran LCD
- Fonction tare (appuyez sur le bouton « zero »)
- Message de surcharge (0-Ld)
- Arrêt automatique au bout de 180 secondes en l'absence d'opération
- Conversion d'unités à 5: g/kg/lb:oz/ml/fl.oz
- Panneau en verre trempé résistant à l'eau et à la chaleur

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Ce produit adopte a une consommation d'énergie ultra-faible et dispose de deux sources d'alimentation: 2* piles AAA (incluses) et une batterie au lithium rechargeable (intégrée- 450mA). Choisissez l'une des 2 sources d'alimentation, ne les ulilisex pas en même temps. Temps de charge: 2-4 heures. Durée de functionnement en Moyenne +/- 2 mois avec une utalisation quotidienne.

EXPLOITATION

1. Appuyez sur le bouton « ON/OFF » pour allumer la balance numérique.
2. Attendez que l'affichage soit réinitialisé à zéro, puis vous pouvez ajouter des ingrédients sur la plate-forme.
3. Fonction Tare: Appuyez sur le bouton « Zero » pour mettre à zéro le poids du récipient (bol, tasse, etc.), attendez que l'affichage soit réinitialisé à zéro, puis vous pouvez ajouter des ingrédients dans le récipient.

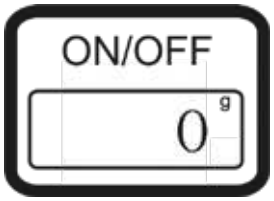

CONVERSION D'UNITÉ

Appuyez sur « UNIT » pour passer à g/kg/lb:oz/ ml/fl.oz

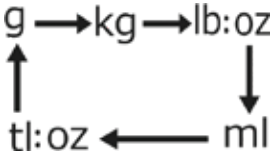

ARRÊT ET ARRÊT AUTOMATIQUE

Appuyez sur « ON/OFF » pour éteindre la balance. Ou arrêt automatique en 180 secondes sans aucune opération.

MESSAGE DE SURCHARGE

Lorsque l'écran affiche « 0-Ld », cela signifie les éléments que vous avez mis dépasse la capacité de charge maximale. Veuillez enlever l'élément immédiatement pour éviter d'endommager la balance numérique.

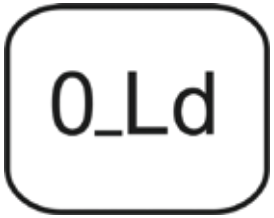

MESSAGE BASSE TENSION

Lorsque l'écran affiche « Lo », cela signifie que vous avez besoin de charger la balance maintenant ou remplacez la pile.

CALIBRATION (vous avez besoin d'un poids de 5000g et 10000g)

1. Éteignez la balance, appuyez et maintenez le bouton « ZERO » et « UNIT », puis appuyez et maintenez le bouton « ON/OFF ».
2. L'écran affichera quatre chiffres, comme 67xx. Ensuite, vous pouvez relâcher ces trois boutons, appuyez sur le bouton « UNIT », l'écran affichera « CAL ». 2 secondes plus tard, « CAL » passe à « 5000g » et clignote sur l'affichage.
3. Avec l'affichage clignotant, placez un poids connu « 5000g » sur le plateau de mesure.
4. Ensuite, l'affichage clignotera « 10000g », placez un poids « 10000g » sur le plateau de mesure. L'affichage clignotera une fois « PASS », ce qui signifie que le processus d'étalonnage est terminé.