TIPS

1. *Gebruik de weegschaal altijd op een harde, vlakke ondergrond, NIET op een zachte of oneffen ondergrond.*
2. *Leg de digitale weegschaal niet in water, maar veeg hem schoon met een doek.*
3. *Het aanbevolen minimumgewicht is circa 2g-3g.*
4. *Aanvaardbare tolerantie: +/- 0,1 oz/1g*
5. *Voorkom dat de weegschaal beschadigd raakt, leg niets zwaarder dan 10.000 gram op de weegschaal.*
6. *Verwijder blauwe beschermfolie voordat u de weegschaal gebruikt.*

Als u een probleem heeft met deze digitale weegschaal, neem dan gerust contact met ons op, we zullen uw e-mail zo snel mogelijk beantwoorden. We zijn te bereiken op: info@soldstore.nl

CE

Product name: S.old kitchenscale
Product model: YW-C023(A-D) and YW-C025(A-D)
Manufacturer name: S.old
Address: Postbus 50002, 1305 AA, ALMERE
Netherlands, info@soldstore.nl
Input: 3V ⎓ 10mAh
Made in China

HANDLEIDING DIGITALE KEUKENWEEGSCHAAL

Bedankt dat u voor onze elektronische keukenweegschaal heeft gekozen. Voor een juist gebruik van dit product en het verzekeren van de nauwkeurigheid en levensduur, dient u deze handleiding zorgvuldig te lezen alvorens het te gebruiken.

EIGENSCHAPPEN

- Vier uiterst nauwkeurige ingebouwde belastingsensoren
- Meetbereik: 1g tot 10kg
- 23 × 16 cm weegoppervlak en groot lcd-scherm
- Tarra-functie (druk op de “zero”-knop)
- Overbelastingprompt (0-Ld)
- Automatische uitschakeling na 180 seconden zonder bediening
- 5 Eenheidsconversies: g/kg/lb:oz/ml/fl.oz
- Water- en hittebestendig paneel van gehard glas

VOEDING

Dit product heeft een ultra laag energieverbruik. De weegschaal maakt gebruik van 2 * AAA-batterijen (meegeleverd). Indien u een USB-C oplaadbaar model heeft aangeschaft zit er een oplaadbare lithium batterij (250mAh) ingebouwd. Kies één van de twee stroombronnen, gebruik deze niet tegelijkertijd. Oplaadtijd: 2-4 uur.
Gebruiksduur gemiddeld +/- 2 maanden afhankelijk van gebruik.

WERKING

1. Druk op de “ON/OFF” -knop om de digitale weegschaal in te schakelen.
   Let op: Zet het apparaat op een vlakke ondergrond voor u het apparaat aan zet.
2. Wacht tot het display is gereset naar nul, dan kunt u ingrediënten op het platform toevoegen.
3. Tarra-functie: Druk op de “Zero” -knop om het gewicht van de container (van bijvoorbeeld een kom, beker, enz.) op nul te zetten, wacht tot het display is gereset naar nul, waarna u ingredienten kunt afwegen.

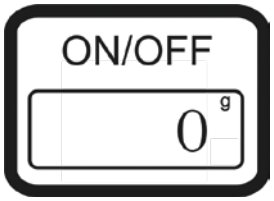

GEWICHTSEENHEID KIEZEN

Druk op “UNIT” om over te schakelen naar g/kg/lb:oz/ml/fl.oz

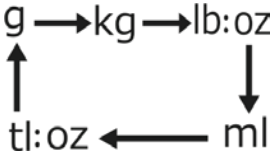

UITSCHAKELEN EN AUTOMATISCH UIT

Druk op “ON/OFF” om de weegschaal uit te schakelen. Het apparaat gaat automatisch uit als deze 180 seconden niet gebruikt wordt.

OVERBELASTINGSPROMPT

Als het display “0-Ld” weergeeft, betekent dit dat de ingrediënten die je op de weegschaal hebt gezet het maximale draagvermogen overschrijdt. Haal het gewicht direct van de weegschaal af om permanente schade te voorkomen.

LAAGSPANNINGSPROMPT

Als het display “Lo” weergeeft, betekent dit dat de weegschaal moet worden opgeladen of de batterijen worden vervangen.

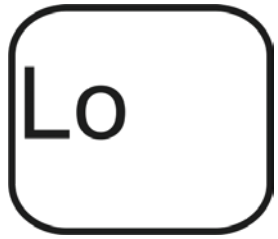

KALIBRATIE

(LET OP: hiervoor heeft u een gewicht van 5000g en 10000g nodig)

1. Doe de weegschaal aan en wanneer het display “18888” toont druk dan 4 keer op de “ZERO” knop en houdt bij de vierde keer de “ZERO” knop ingedrukt tot het display een getal van 5 cijfers toont, bijvoorbeeld “12876”.
2. Druk vervolgens op de “UNIT” knop. Het display zal “CAL” tonen en na 2 seconden verdwijnt “CAL” en knippert er “5000g” op het display.
3. Plaats, terwijl het display knippert, een gewicht van 5000g op de weegschaal.
4. Vervolgens zal het display “10000g” weergeven. Verwijder het gewicht van 5000g en plaats een gewicht van 10000g op de weegschaal. Het display zal één keer “PASS” tonen, hierna is het kalibratieproces voltooid.

TIPS

1. *Always use the scale on a hard, flat surface, NOT a soft or uneven surface.*
2. *Don't put the digital scale in water, wipe clean it by a cloth.*
3. *The minimum weight recommendation is approximately 2g-3g.*
4. *Acceptable Tolerance: +/- 0.1oz/1g*
5. *Prevent the scale from being damaged; do not place anything heavier than 10,000 grams on the scale.*
6. *Remove the blue protective film before using the scale.*

If you have a problem with this digital scale, feel free to contact us. We will respond to your email as soon as possible.
You can reach us at: info@soldstore.nl

CE

Product name: S.old kitchenscale
Product model: YW-C023(A-D) and YW-C025(A-D)
Manufacturer name: S.old
Address: Postbus 50002, 1305 AA, ALMERE Netherlands, info@soldstore.nl
Input: 3V ⎓ 10mAh
Made in China

DIGITAL KITCHEN SCALE INSTRUCTION MANUAL

Thank you for your choosing our electronic kitchen scale. For proper use of this product and ensuring its accuracy and service life, please read this manual carefully before using it.

BASIC FEATURES

- Built-in four high-precision load sensor
- Measuring range: 1g to 10kg
- 23 × 16cm platform and large lcd display
- Tare function (press "zero" button)
- Overload prompt (0-Ld)
- 180 Seconds Auto-off when no operation
- 5 Unit Conversion: g/kg/lb:oz/ml/fl.oz
- Water & heat-resistant tempered glass panel

POWER SUPPLY

This product has ultra-low energy consumption. The scale uses 2 * AAA batteries (included). If you have purchased a USB-C rechargeable model, it has a built-in rechargeable lithium battery (250mAh). Choose one of the two power sources; do not use them simultaneously.
Charging time: 2-4 hours.
Average usage time: approximately 2 months, depending on usage.

OPERATION

1. Press “ON/OFF” button to turn on the digital scale.
   Note: Place the device on a flat surface before turning it on.
2. Wait for the display reset to Zero, then you can add ingredients on the platform.
3. Tare function: Press the “Zero” button to zero out the container (bowl, cup, etc) weight, wait for the display reset to Zero, now you can weigh your ingredients.

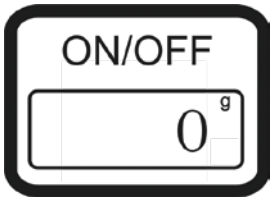

UNIT CONVERSION

Press the “UNIT” to Switch to g /kg /l b:oz /ml / fl.oz

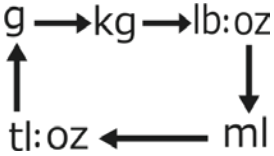

TURN OFF & AUTO OFF

Press “ON/OFF” to turn off the scale. The device will automatically turn off if not used for 180 seconds.

OVERLOAD PROMPT

If the display shows “0-Ld’, it means that the ingredients you have placed on the scale exceed the maximum load capacity. Remove the weight from the scale immediately to prevent permanent damage.

LOW VOLTAGE PROMPT

When the display shows “Lo”, it means you need charge the scale now or replace the battery.

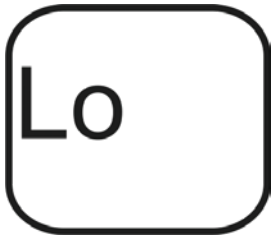

CALIBRATION

(NOTE: You will need a 5000g and 10000g weight for this.)

1. Turn on the scale, and when the display shows “18888”, press the “ZERO” button 4 times. On the fourth press, hold the “ZERO” button until the display shows a five-digit number, for example, “12876”.
2. Then, press the “UNIT” button. The display will show “CAL”, and after 2 seconds, “CAL” will disappear, and “5000g” will start flashing on the display.
3. While the display is flashing, place a 5000g weight on the scale.
4. The display will then show “10000g”. Remove the 5000g weight and place a 10000g weight on the scale. The display will briefly show “PASS”, indicating that the calibration process is complete.

CONSEILS

1. *Utilisez toujours la balance sur une surface dure et plane, PAS une surface molle ou inégale.*
2. *Ne mettez pas la balance numérique dans l'eau, nettoyez-la avec un chiffon.*
3. *Le poids minimum recommandé est environ de 2 g à 3 g.*
4. *Tolérance acceptable: +/- 0,1 oz/1 g*
5. *Évitez d'endommager la balance ; ne placez rien de plus lourd que 10 000 grammes sur la balance.*
6. *Retirez le film protecteur bleu avant d'utiliser la balance.*

Si vous rencontrez un problème avec cette balance numérique, n'hésitez pas à nous contacter. Nous répondrons à votre e-mail dès que possible.
Vous pouvez nous joindre à : info@soldstore.nl

CE

Product name: S.old kitchenscale
Product model: YW-C023(A-D) and YW-C025(A-D)
Manufacturer name: S.old
Address: Postbus 50002, 1305 AA, ALMERE
Netherlands, info@soldstore.nl
Input: 3V ⎓ 10mAh
Made in China

MANUEL BALANCE DE CUISINE NUMÉRIQUE

Merci d'avoir choisi notre balance de cuisine électronique. Pour une utilisation correcte de ce produit et assurer sa précision et sa durée de vie, veuillez lire attentivement ce manuel avant de l'utiliser.

CARACTÉRISTIQUES DE BASE

- Quatre capteurs de charge haute précision intégrés
- Plagedemesure: 1g à 10kg
- Plateforme 23 × 16 cm et grand écran LCD
- Fonction tare (appuyez sur le bouton « zero »)
- Message de surcharge (0-Ld)
- Arrêt automatique au bout de 180 secondes en l'absence d'opération
- Conversion d'unités à 5: g/kg/lb:oz/ml/fl.oz
- Panneau en verre trempé résistant à l'eau et à la chaleur

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Ce produit a une consommation d'énergie ultra-faible. La balance utilise 2 piles AAA (incluses).
Si vous avez acheté un modèle rechargeable via USB-C, il est équipé d'une batterie lithium rechargeable intégrée (250mAh).
Choisissez l'une des deux sources d'alimentation ; ne les utilisez pas simultanément.
Temps de charge : 2 à 4 heures.

EXPLOITATION

1. Appuyez sur le bouton « ON/OFF » pour allumer la balance numérique.
   Remarque : Placez l'appareil sur une surface plane avant de l'allumer.
2. Attendez que l'affichage soit réinitialisé à zéro, puis vous pouvez ajouter des ingrédients sur la plate-forme.
3. Fonction Tare: Appuyez sur le bouton « Zero » pour mettre à zéro le poids du récipient (bol, tasse, etc.), attendez que l'affichage soit réinitialisé à zéro, après cela, vous pourrez peser les ingrédients.

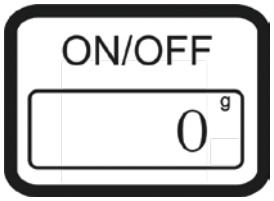

CONVERSION D'UNITÉ

Appuyez sur « UNIT » pour passer à g/kg/lb:oz/ ml/fl.oz

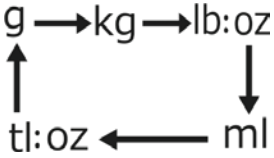

ARRÊT ET ARRÊT AUTOMATIQUE

Appuyez sur « ON/OFF » pour éteindre la balance. L'appareil s'éteindra automatiquement s'il n'est pas utilisé pendant 180 secondes.

MESSAGE DE SURCHARGE

Lorsque l'écran affiche « 0-Ld », cela signifie les éléments que vous avez mis dépasse la capacité de charge maximale. Retirez immédiatement le poids de la balance pour éviter des dommages permanents.

MESSAGE BASSE TENSION

Lorsque l'écran affiche « Lo », cela signifie que vous avez besoin de charger la balance maintenant ou remplacez la pile.

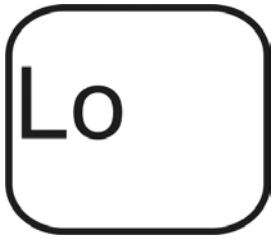

CALIBRATION

(ATTENTION : Vous aurez besoin d'un poids de 5000g et 10000g pour cela.)

1. Allumez la balance et lorsque l'écran affiche "18888", appuyez 4 fois sur le bouton "ZERO". Lors de la quatrième pression, maintenez le bouton "ZERO" enfoncé jusqu'à ce que l'écran affiche un nombre à cinq chiffres, par exemple "12876".
2. Ensuite, appuyez sur le bouton "UNIT". L'écran affichera "CAL", et après 2 secondes, "CAL" disparaîtra et "5000g" clignotera sur l'écran.
3. Pendant que l'écran clignote, placez un poids de 5000g sur la balance.
4. L'écran affichera ensuite "10000g". Retirez le poids de 5000g et placez un poids de 10000g sur la balance. L'écran affichera brièvement "PASS", indiquant que le processus d'étalonnage est terminé.